


Opis.

- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny spływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony króciec z o-ringiem na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz.1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1 (poz. 2) którego wolną końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7). Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaz elementów do montażu:

Ładowacz T241			
Lp	Indeks	Nazwa	Sztuk
1	POD-HPR-000432	przewód hydr.A45A/233/13 L-1800	1
2	POD-HPR-000176	przewód hydr.A90A90/233/13 L-2100	1
3	POD-HPR-000170	przewód hydr.A90A/233/13 L-2500	1
4	T229-1 000.000.101.1	Wspornik dźwigni ster. 2-sekc. I T229-1 000.000.101.1	1
5	POD-HPZ-000105	linka sterująca L-2000 kulka	2
6	POD-HPZ-000104	joystik (kulka)	1
7	POD-HKR-000016-1	przylączka prosta 3/4"xM22x1,5 15LR	1
8	POD-ELK-000198	wtyk 251100	1
9	POD-ELK-000003-1	wiązka tura	1
10	24ZWNE13	nasadka zaworu wtyczki EURO 13 (ziel,żół,nieb)	4
11	24ZWE13	zawór-wtyczka EURO 13 M22x1,5	4
12	24TN22/22/22	złączka trójkonowa symetr.22x22x22(nakr.góra)	1
13	24RCV452	Rozdzielacz 2-sek.linki płaski (CV452/LVM92)	1
14	24PP1/2 M22/1,5 FI15	złączka prosta 1/2zew.-M22x1,5 fi15nak.	4
15	24K1/2 22	przylączka prosta 1/2x22-1,5	2
16	23S8/30OC 8,8	śruba 8x30oc 82105	2
17	23S8/20OC 8,8	śruba 8x20oc 82105	3
18	23S8/100	śruba 8x100oc 82101	2
19	23P8OOC	podkładka okr.8oc 82005	6
20	23NS8OC	nakrętka samokontruująca M8oc 82175 8	4

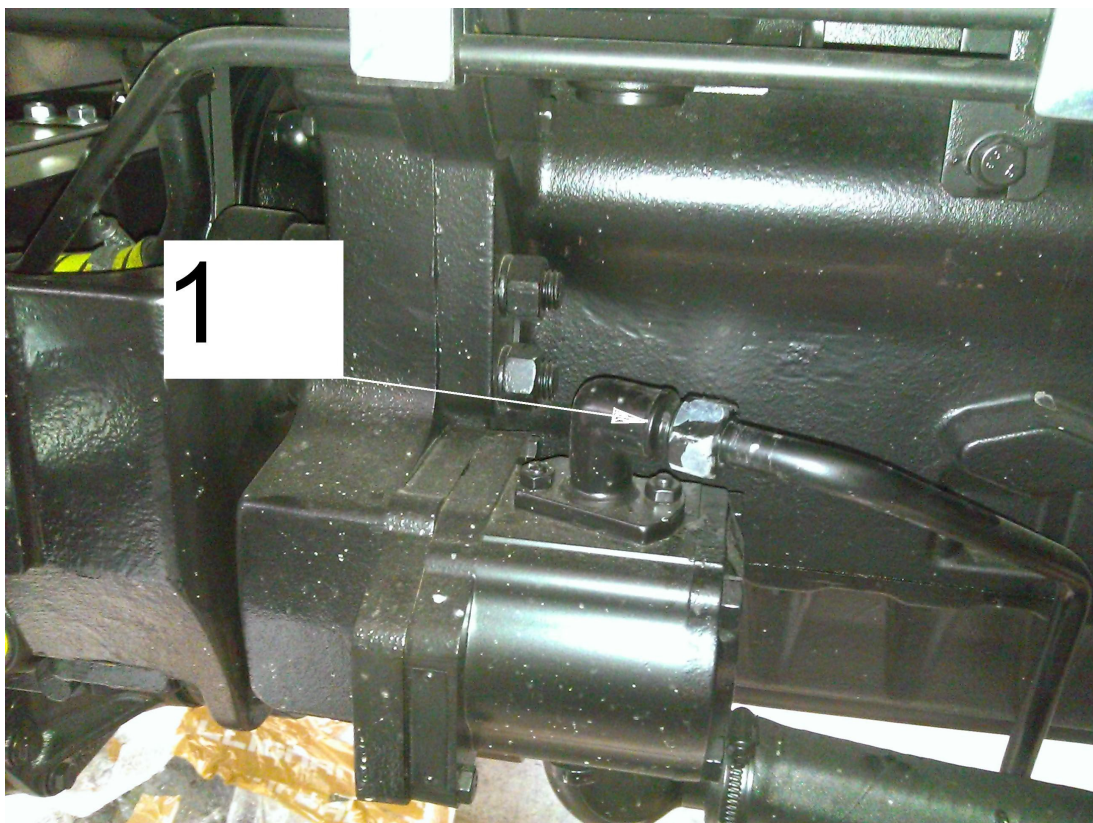


Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy odkręcić oryginalny przewód i dołączyć przewód zasilający (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza.

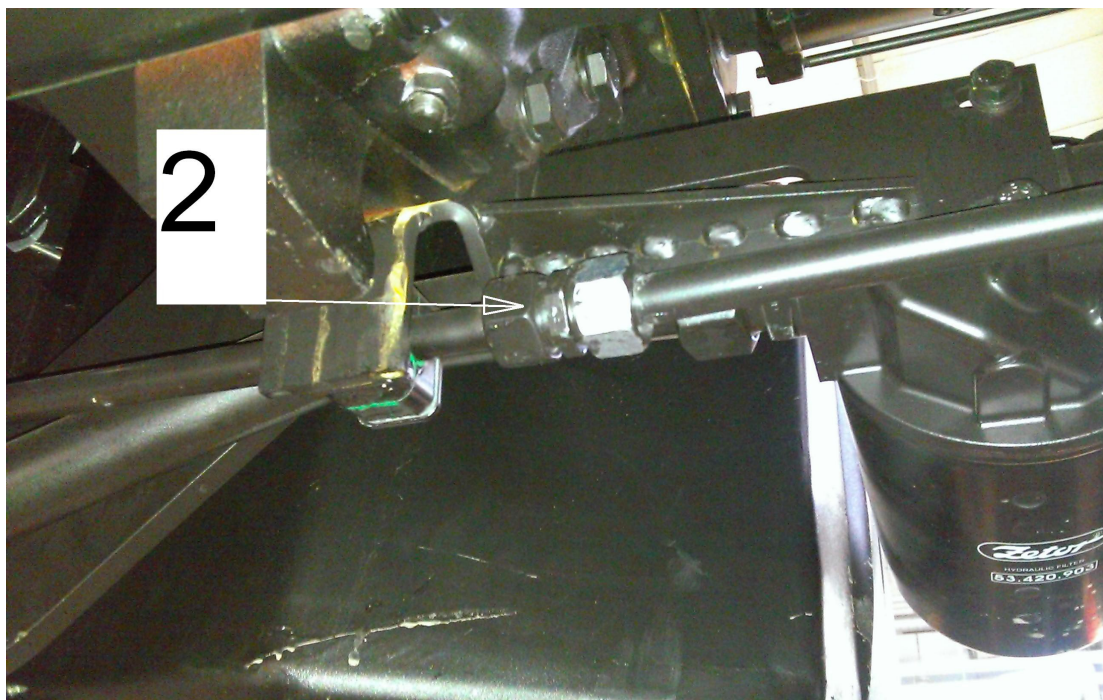


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.

W pozycję nr 2 (rys. 3) wykręcić oryginalny przewód i wkręcić przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli) z rozdzielacza ładowacza, a drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu).

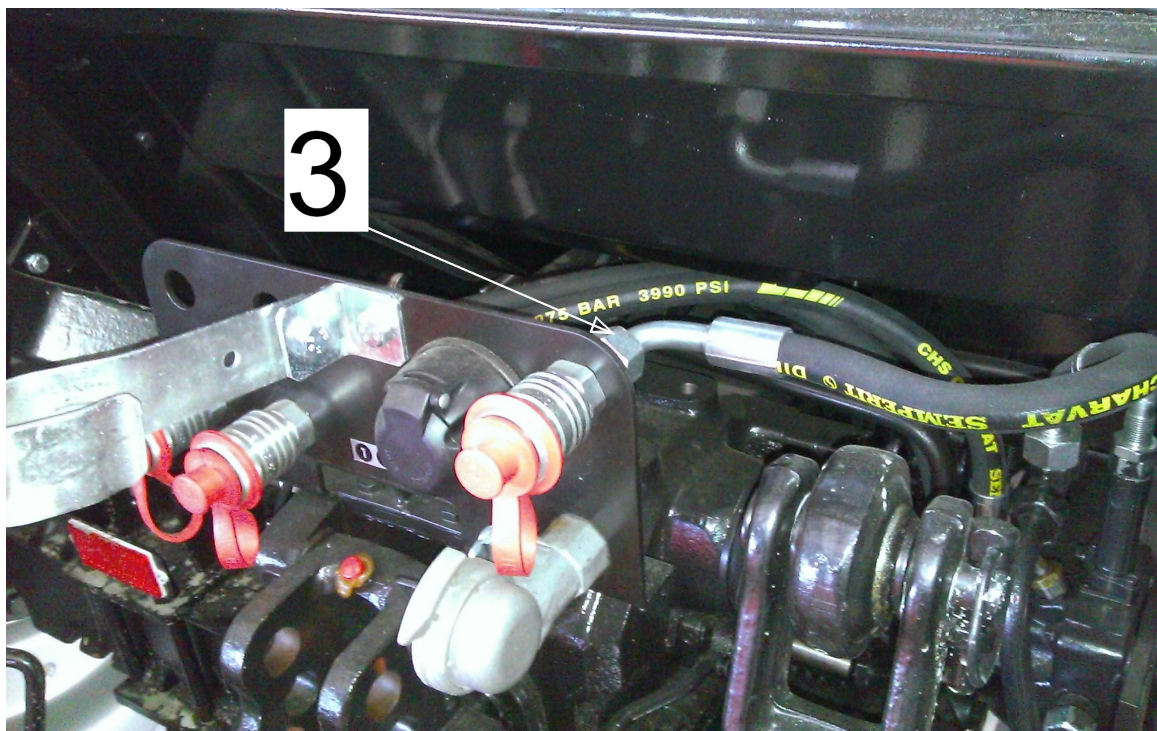

Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego splywu.

W tym miejscu należy połączyć wolny splyw oleju biegnący od gniazda T2 rozdzielacza ładowacza. W tym celu należy wykorzystać przewód (poz. nr 3 w tabeli).

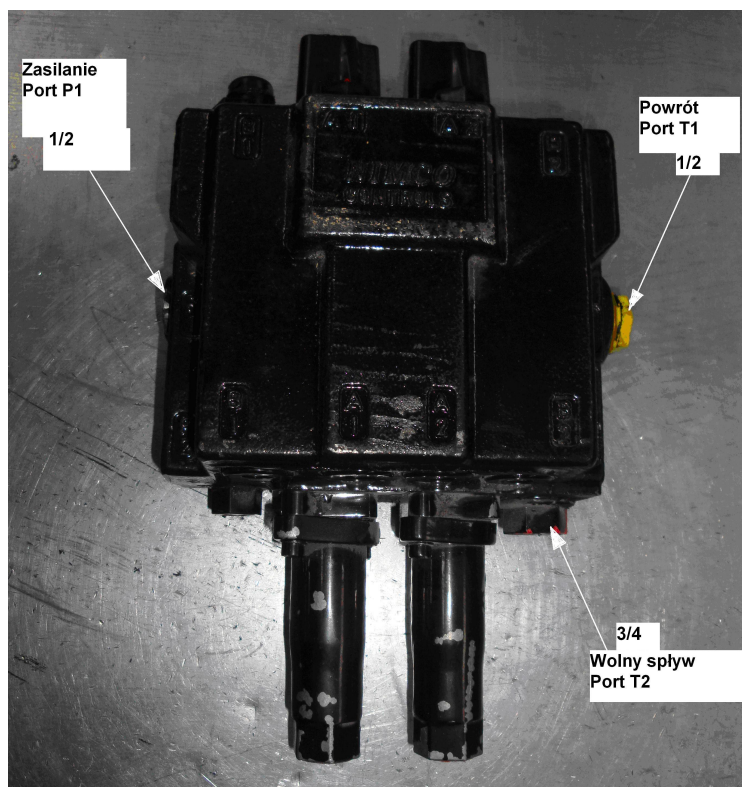

Rys.5 Oznaczenie portów rozdzielacza typu płaskiego.