


Instrukcja montażu hydrauliki ładowacza T229 do ciągnika Deutz Fahr K610 Agrotron

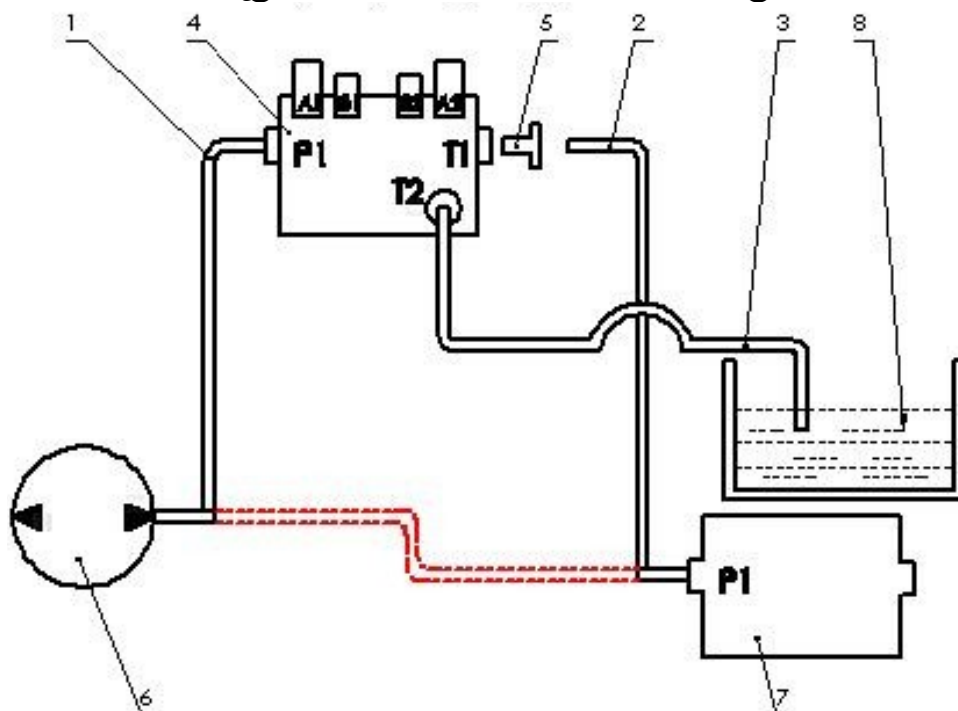

Rys. 1. Ogólny schemat podłączenia hydrauliki zasilania ładowacza pod pompę ciągnika

Opis.


- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny spływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony króciec z o-ringiem na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz.1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz.. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1(poz. 2) którego wolna końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7).

Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaż elementów do montażu:

Ładowacz T229			
Lp	Indeks	Nazwa	Sztu k
1	POD-HPR-000383	przewód hydr.A90A90/211/20 L=1100 K180	1
2	POD-HPR-000381	przewód hydr.A90A/211/20 L=2000	1
3	POD-HPR-000384	przewód hydr.AA90/212/16 L=2200	1
4	24ZWNE13	nasadka zaworu wtyczki EURO 13	4
5	POD-HZW-000009-1	rozdzielacz MD2 linkowy Q75	1
6	POD-HZW-000010-1	Łącznik rozdzielacza Q75 3/4"x3/4"	1
7	24K1/2 22	przyłączka prosta 1/2x22-1,5	4
8	24KPKN22X1,5	złączka kolanowa nastawna M22x1,5 15L	2
9	24ZWE13	zawór-wtyczka EURO 13 M22x1,5	4
10	POD-HKR-000008-1	złączka prosta nakrętna 22x22-1,5(rurka)	2
11	POD-HKR-000010-1	przyłączka prosta 3/4"x M30x2	1
12	POD-HKR-000094	przyłączka prosta 1/2"x M30x2	2
13	POD-HKR-000107	przyłączka prosta 18x1,5-27x2+oring	1
14	POD-HKR-000017-1	złączka kolanowa nakrętna 22/22x1,5(rurka) 15L	2
15	23NS8OC	nakrętka samokontrująca M8oc 82175 8	3
16	23P8OOC	podkładka okr.8oc 82005	3
17	23S8/75 8,8 OC 101	śruba 8x75oc 82101	3

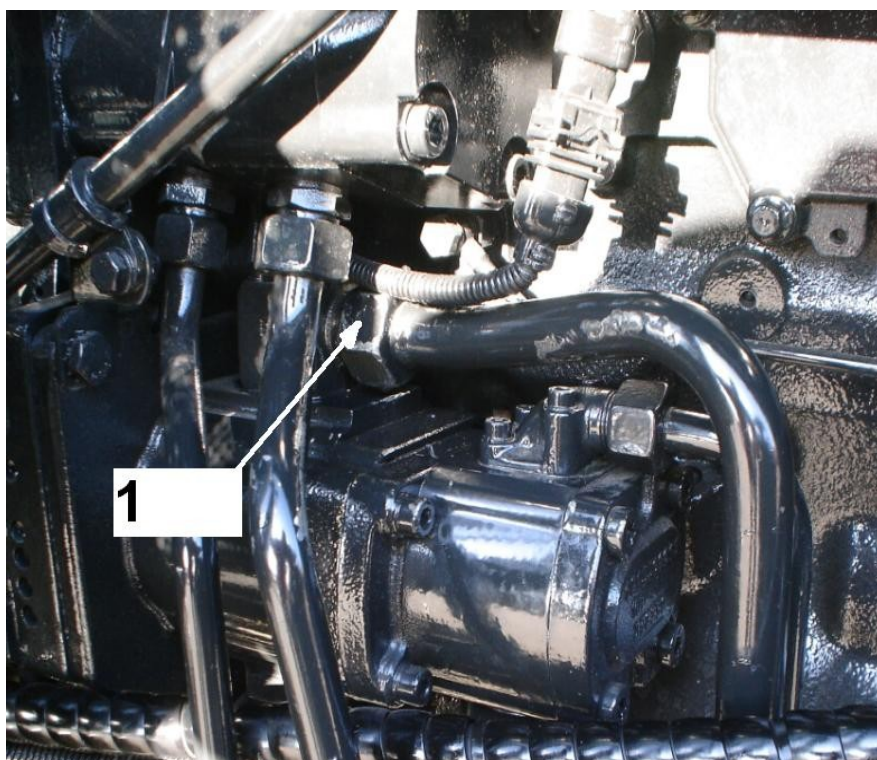


Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy rozłączyć przewody zasilający rozdzielacz ciągnika (rys. 2) i dołączyć przewód zasilającym (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza.

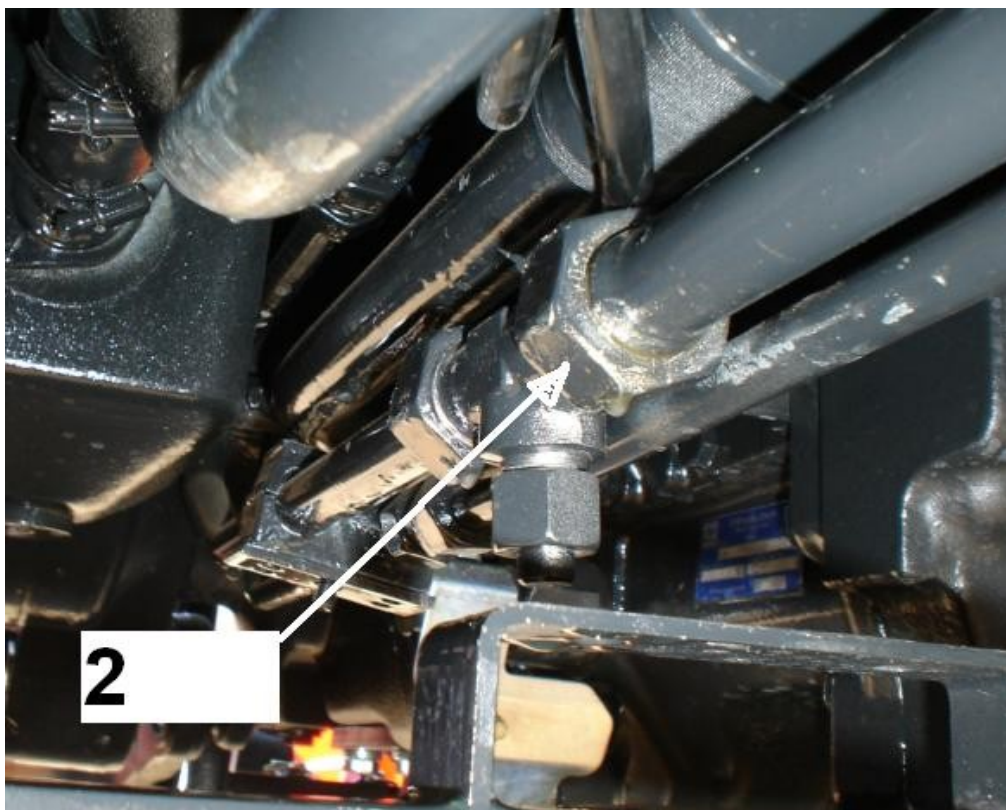


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.

W pozycję nr 2 (rys. 3) odkręcić oryginalny przewód i podłączyć przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli), a drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu).

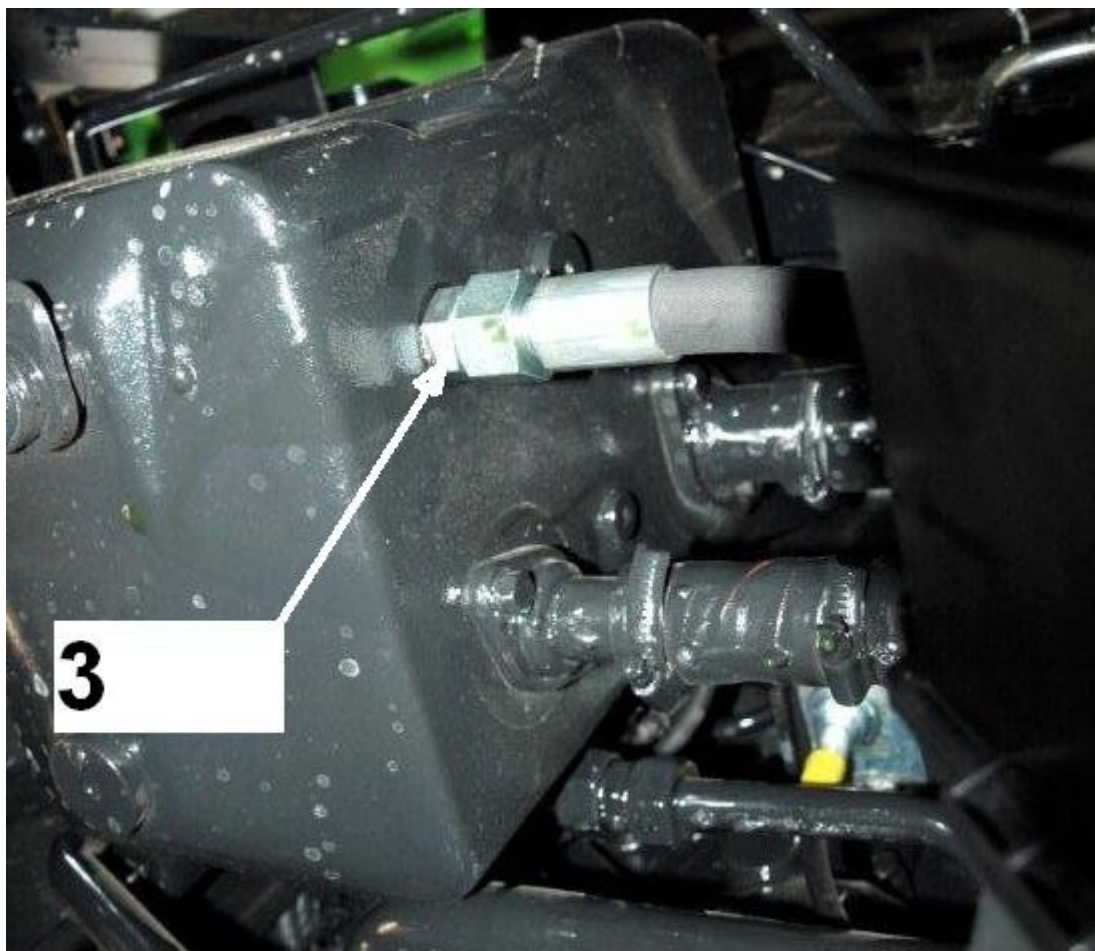


Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego spływu.

W tym miejscu należy połączyć wolny spływ oleju biegnący od gniazda T2 rozdzielacza ładowacza. W tym celu należy wykorzystać przewód (poz. nr 3 w tabeli) Wykręcić zaślepkę, wkręcić króciec i podłączyć przewód wolnego spływu oleju

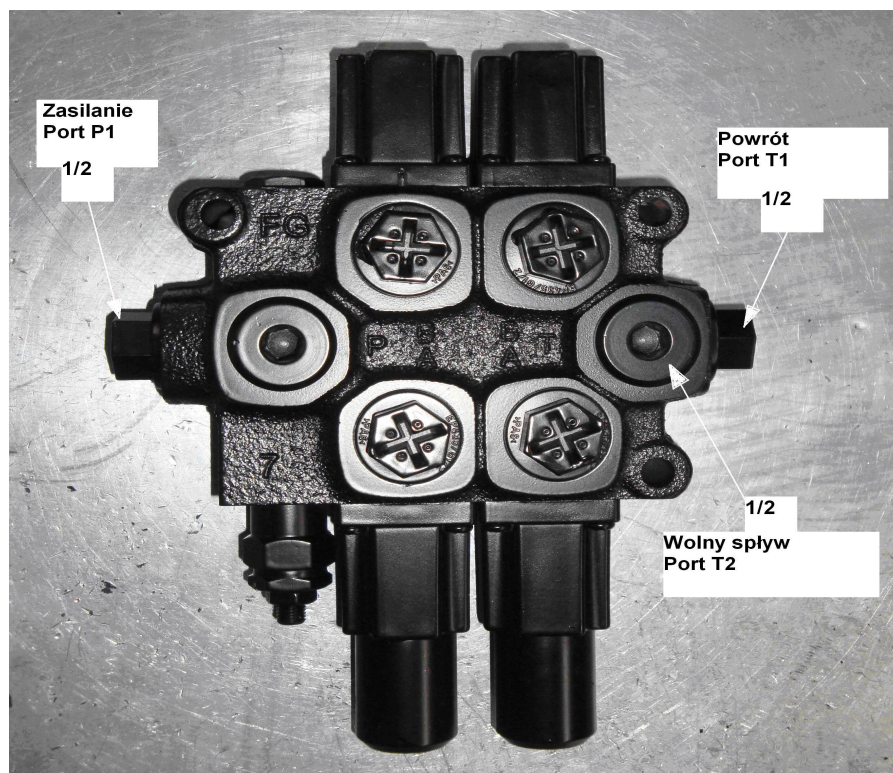

Rys. 5. Oznaczenie portów rozdzielacza Q45

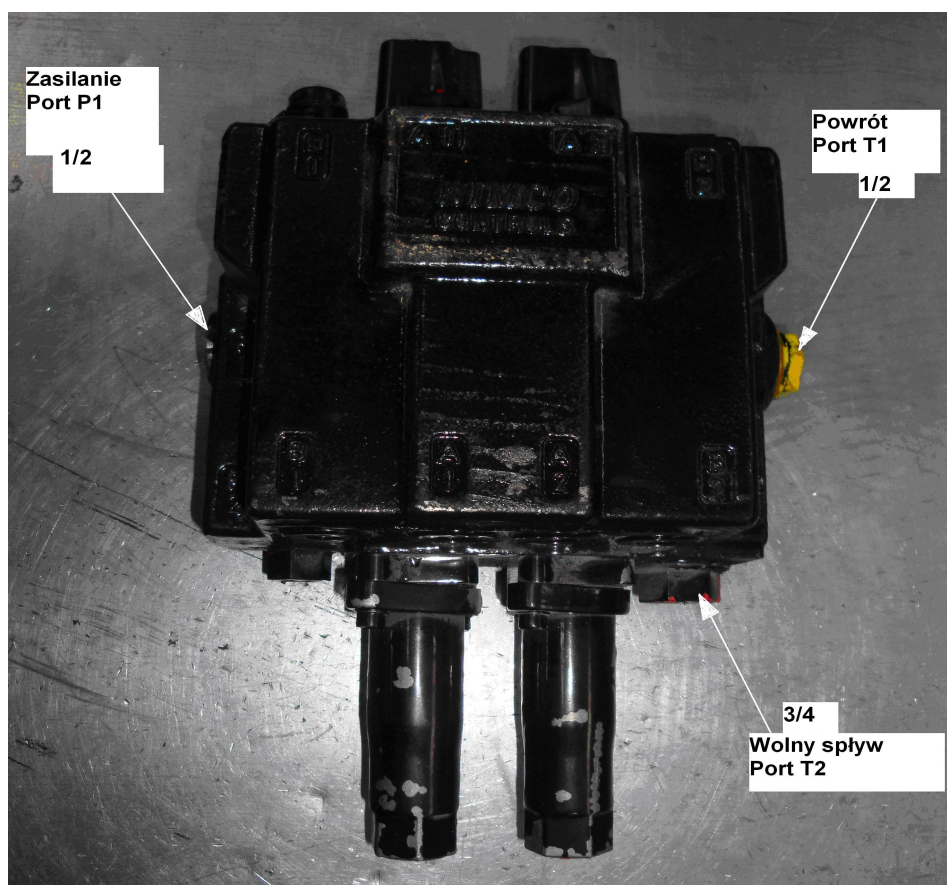

Rys.6 Oznaczenie portów rozdzielacza typu Nimco.