


Instrukcja montażu hydrauliki ładowacza T229 do ciągnika Zetor Proxima 105 Plus, 110 Plus

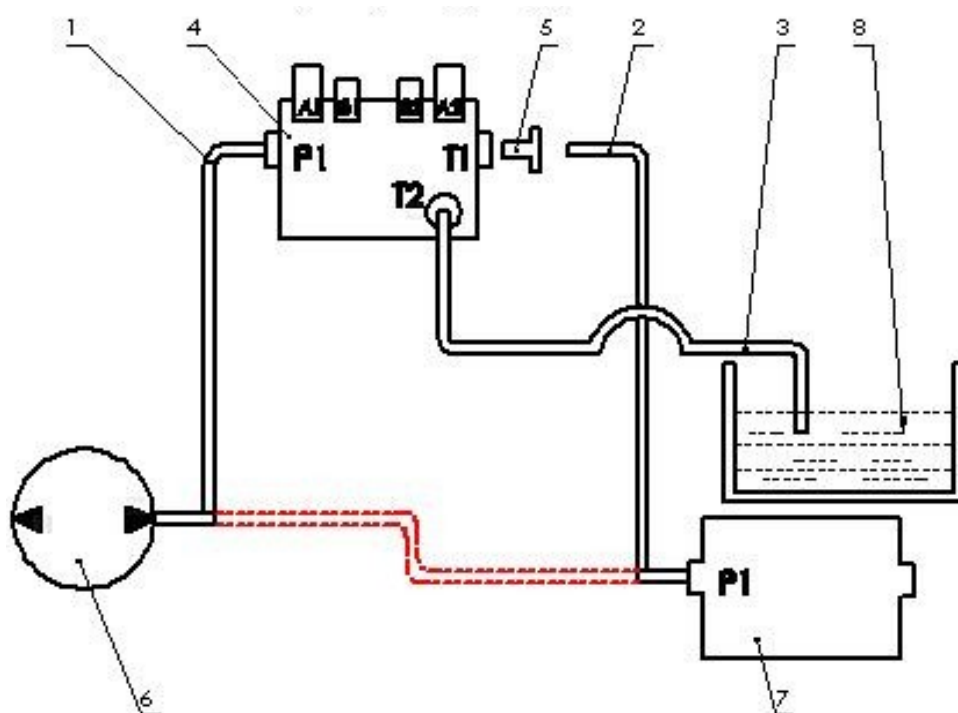

Rys. 1. Ogólny schemat podłączenia hydrauliki zasilania ładowacza
pod pompę ciągnika

Opis.


- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny spływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony króciec z o-ringiem na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz. 1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1 (poz. 2) którego wolna końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7).

Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaż elementów do montażu:

Ładowacz T229			
Lp	Indeks	Nazwa	Sztuk
1	POD-HPR-000221	przewód hydr.A90A/233/13 L-1800	1
2	POD-HPR-000222	przewód hydr.A90A90/233/13 L-3000	1
3	24PA90A/233/13-3000	przewód hydr.A90A/233/13 L-3000	1
4	24K1/2 22	przyłaczka prosta 1/2x22-1,5	3
5	POD-HKR-000018	złączka trójnikowa niesym.22x22x22 z nakrętka bok	1
6	POD-HZW-000006-1	Łącznik rozdzielacza Q45-Q50 (1/2"x1/2")	1

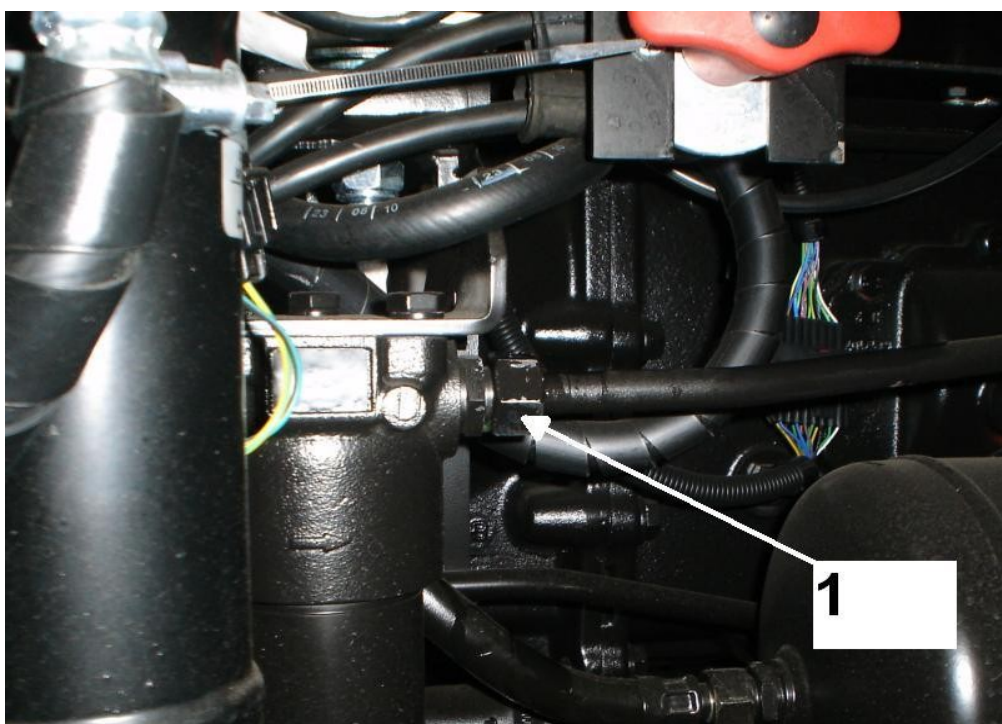


Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy odkręcić oryginalny przewód metalowy i dołączyć przewód zasilający (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza.

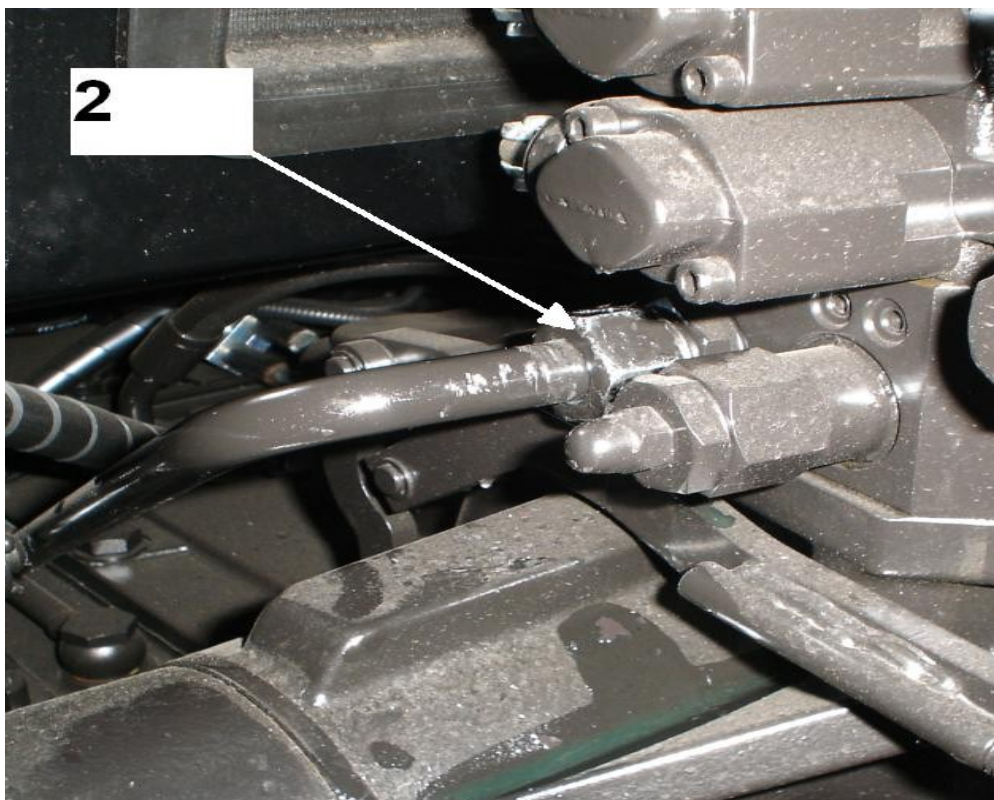


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.

W pozycję nr 2 (rys. 3) wykręcić oryginalny przewód i wkręcić przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli) z rozdzielacza ładowacza, a drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu).

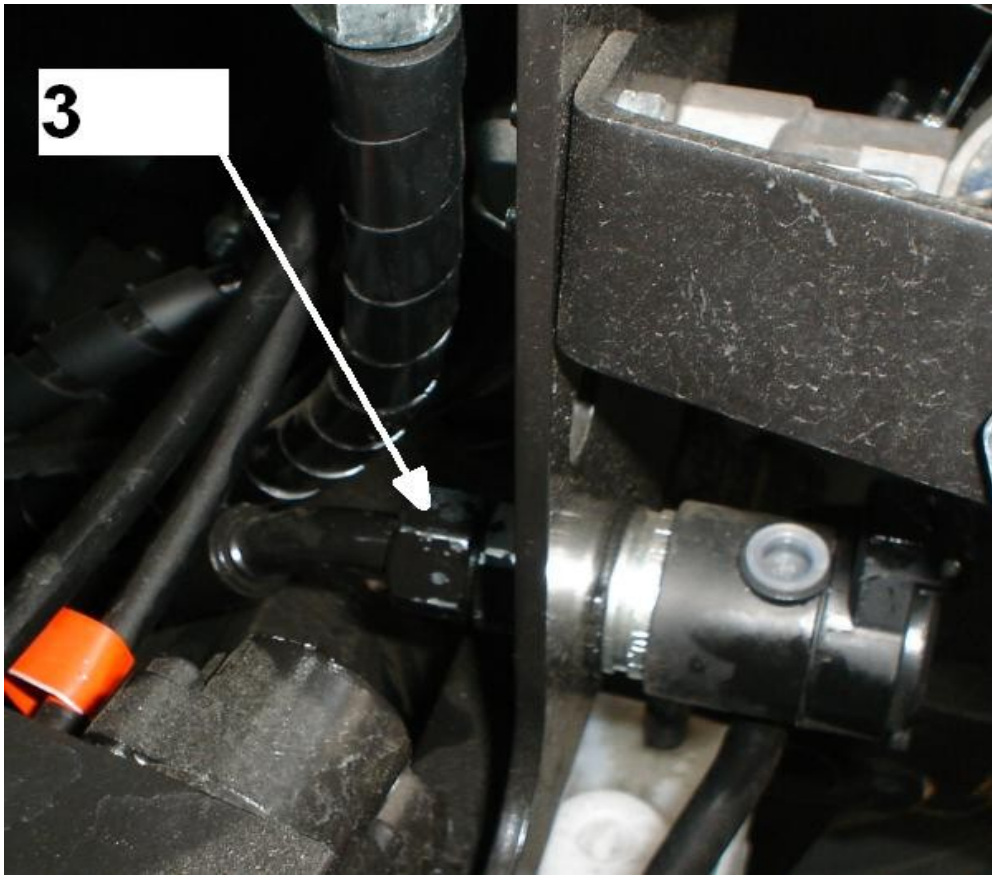


Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego spływu.

W tym miejscu należy połączyć wolny spływ oleju biegnący od gniazda T2 rozdzielacza ładowacza. W tym celu należy wykorzystać przewód (poz. nr 3 w tabeli) oraz złączkę trójnikową.

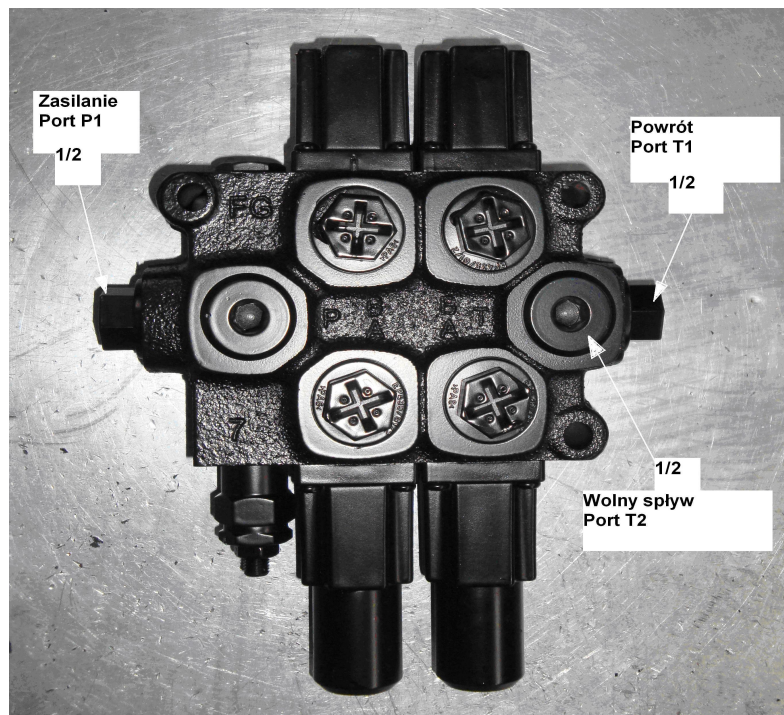

Rys. 5. Oznaczenie portów rozdzielacza Q45

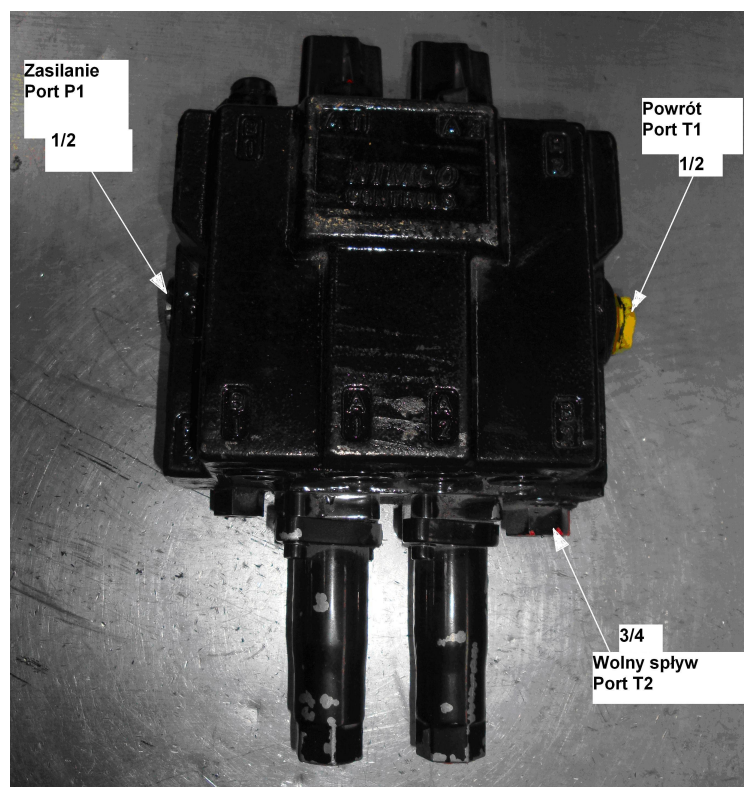

Rys.6 Oznaczenie portów rozdzielacza typu Nimco.