


Instrukcja montażu hydrauliki ładowacza T229 do ciągnika Ursus 3724, 5524, 6824

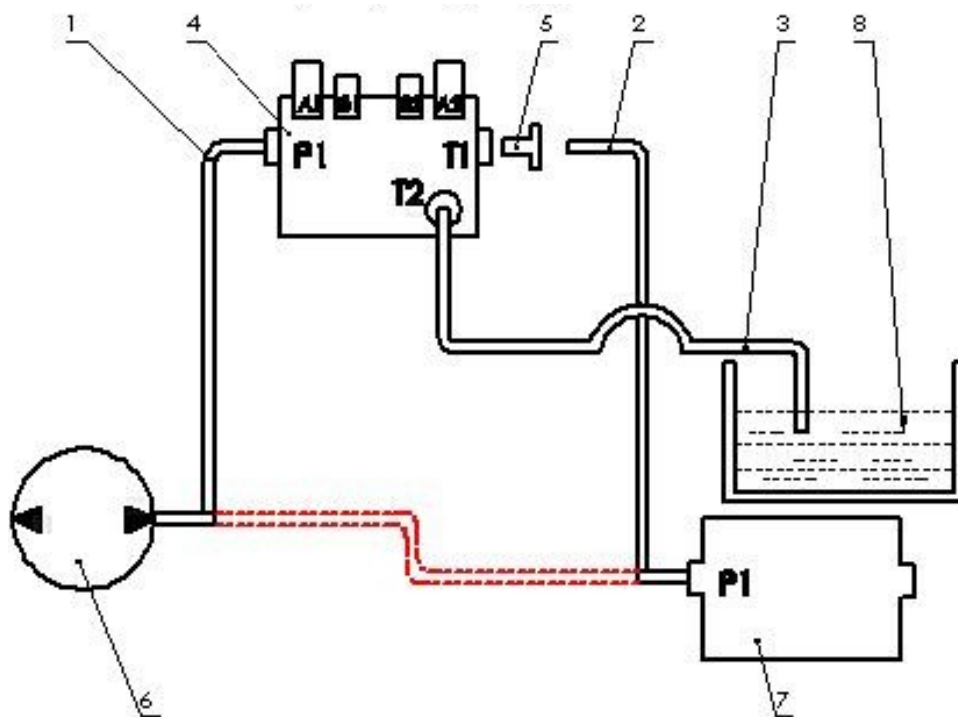

Rys. 1. Ogólny schemat podłączenia hydrauliki zasilania ładowacza pod pompę ciągnika

Opis.


- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny spływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony kruciec z gumeczką na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz.1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz.. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1 (poz. 2) którego wolna końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7).

Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaż elementów do montażu:

Ładowacz T229				
Lp	Indeks	Nazwa	Sztuk	Uwagi
1	POD-HPR-000264	przewód hydr.A90A90/231/13 L-1800	1	
2	POD-HPR-000265	przewód hydr.A90A90/231/13 L-2500	1	
3	POD-HPR-000285	przewód hydr.A90A90/233/13 L-2500	1	
4	24K1/2 22	przyłączka prosta 1/2x22-1,5	3	
5	POD-HKR-000093	złączka trójnik.3x22-1,5 rys.T229-U5524	1	
6	24P22/1,5	przeciwnakrętka 22x1,5	1	
7	POD-HZW-000006-1	Łącznik rozdzielacza Q45-Q50 (1/2"x1/2")	1	

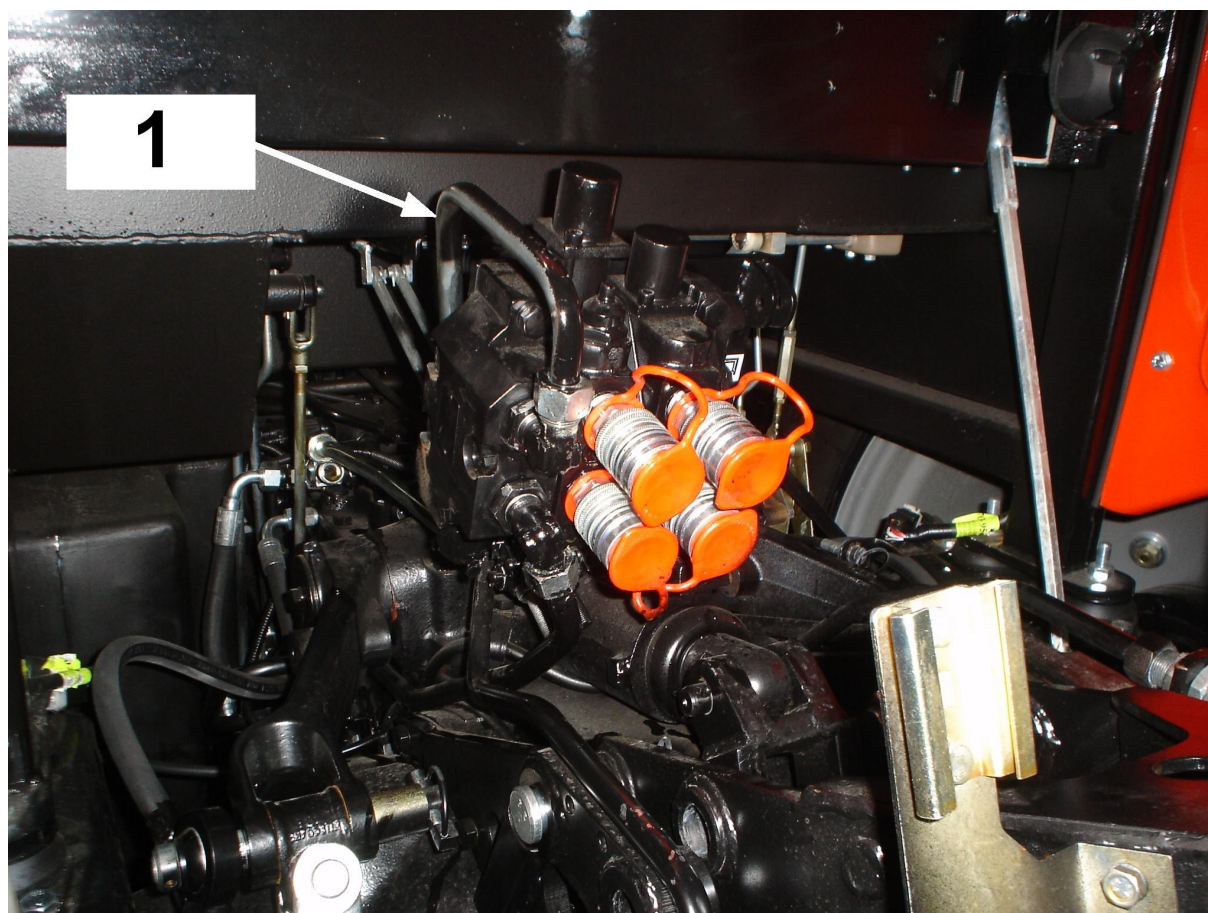


Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza
(widok z tyłu ciągnika)

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy odkręcić oryginalny przewód zasilający rozdzielacz ciągnika (rys. 2) i w niego miejsce umieścić przewodem zasilającym (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza.

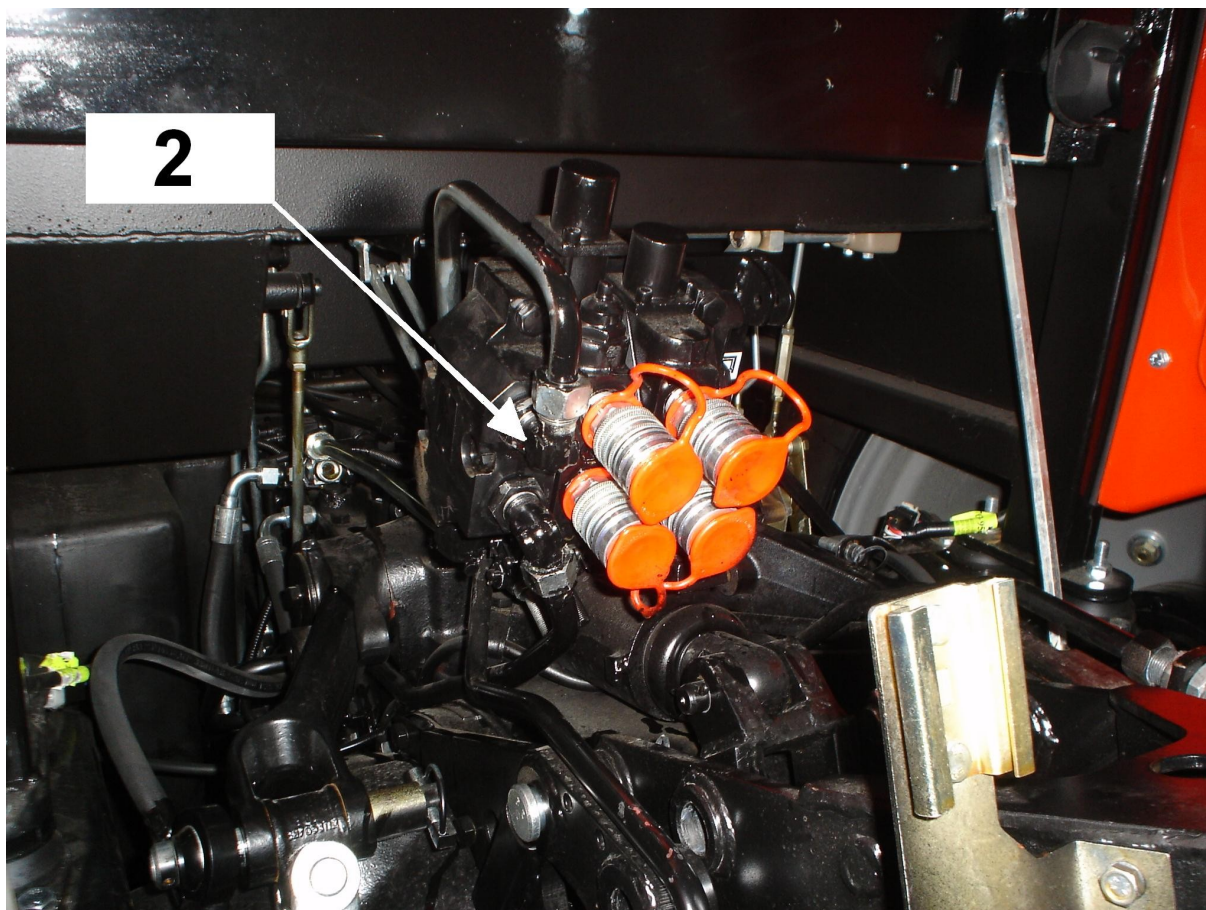


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.
(widok rozdzielacza ciągnikowego z tyłu ciągnika)

W pozycję nr 2 (rys. 3) należy podłączyć przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli) do zasilania rozdzielacza ciągnika. Drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu)

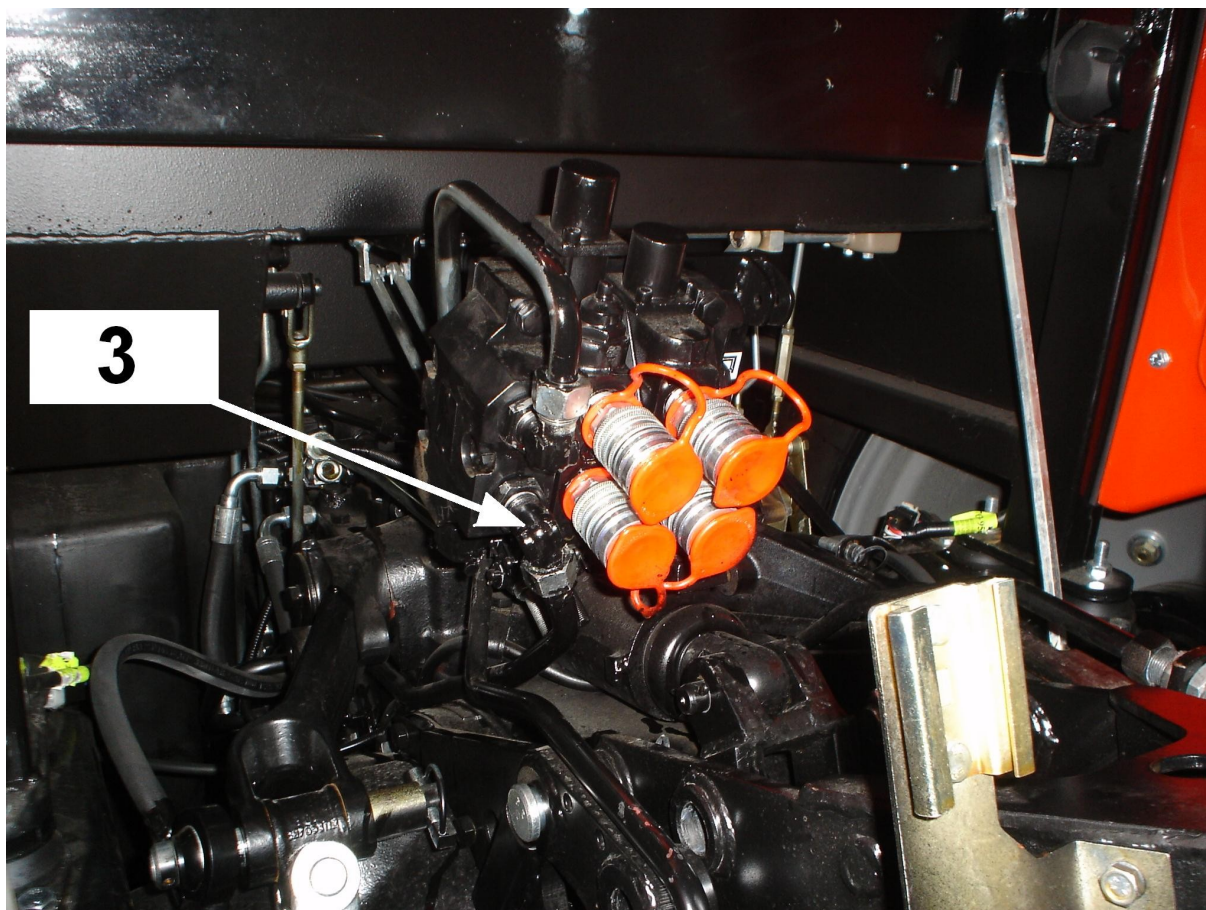


Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego spływu.

Wykręcić zaślepkę oryginalny króciec kolanko i zastąpić go trójnikiem 3xM22x1,5 (poz. nr 5 w tabeli) oraz skontrolować przeciwnakrętką (poz. nr 6 w tabeli). Do jednego wyjścia trójnika podłączyć oryginalny metalowy przewód odpływu oleju, a do wolnego przyłącza dokręcić przewód spływu oleju z rozdzielacza ładowacza (poz. nr 3 w tabeli). Drugi koniec przewodu połączyć z wyjściem T2 rozdzielacza ładowacza.

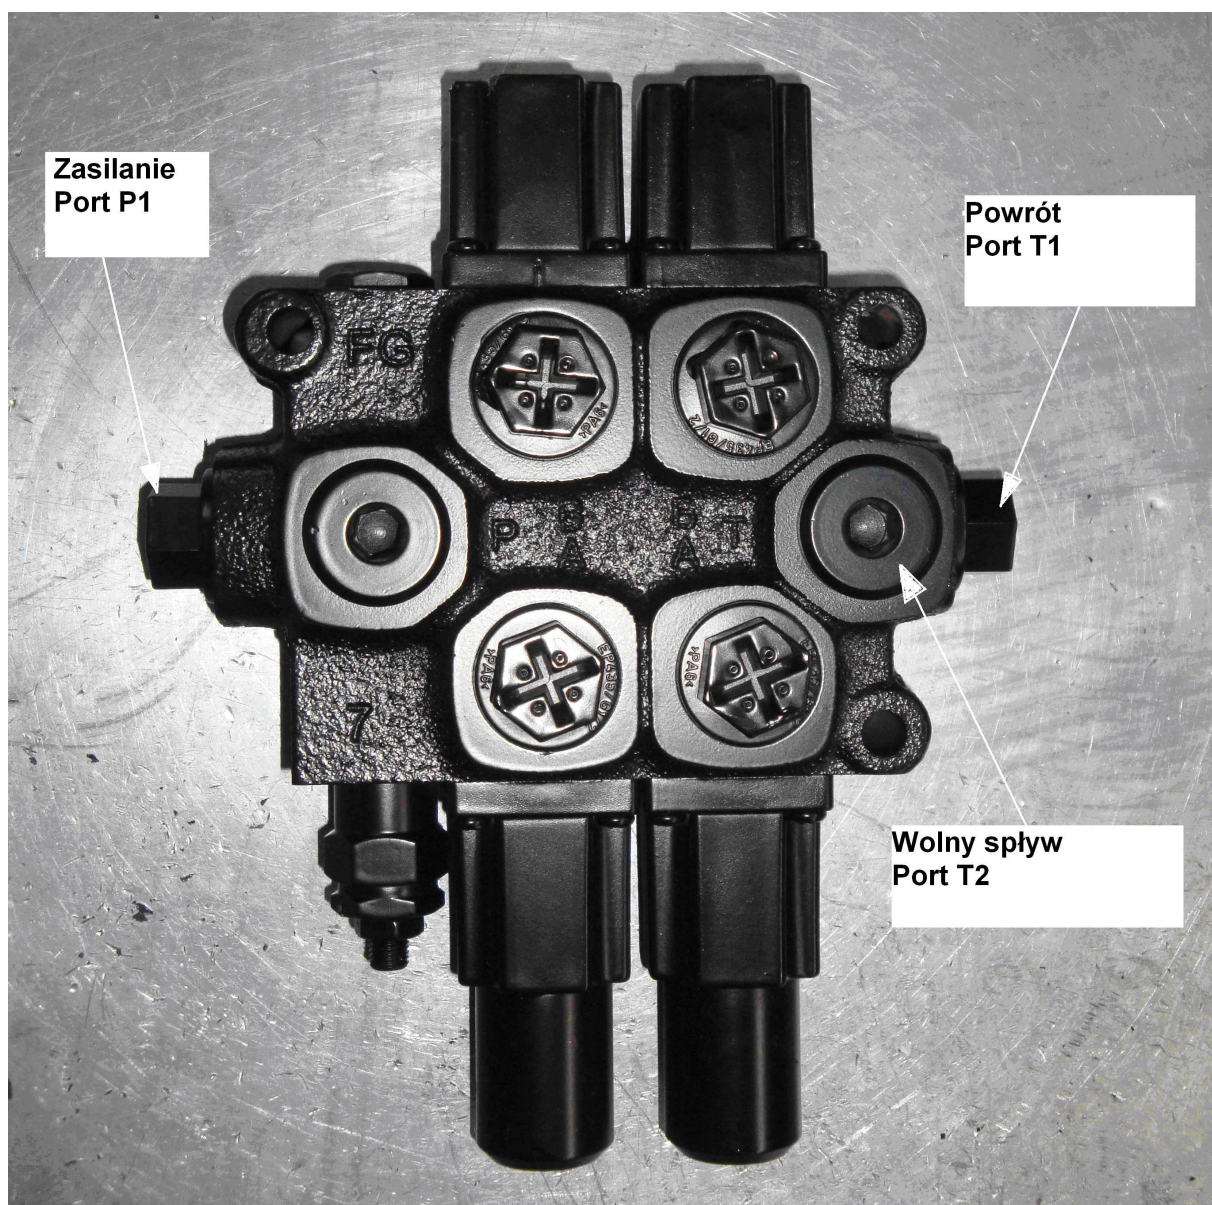

Rys. 5. Oznaczenie portów rozdzielacza Q45 i Q75

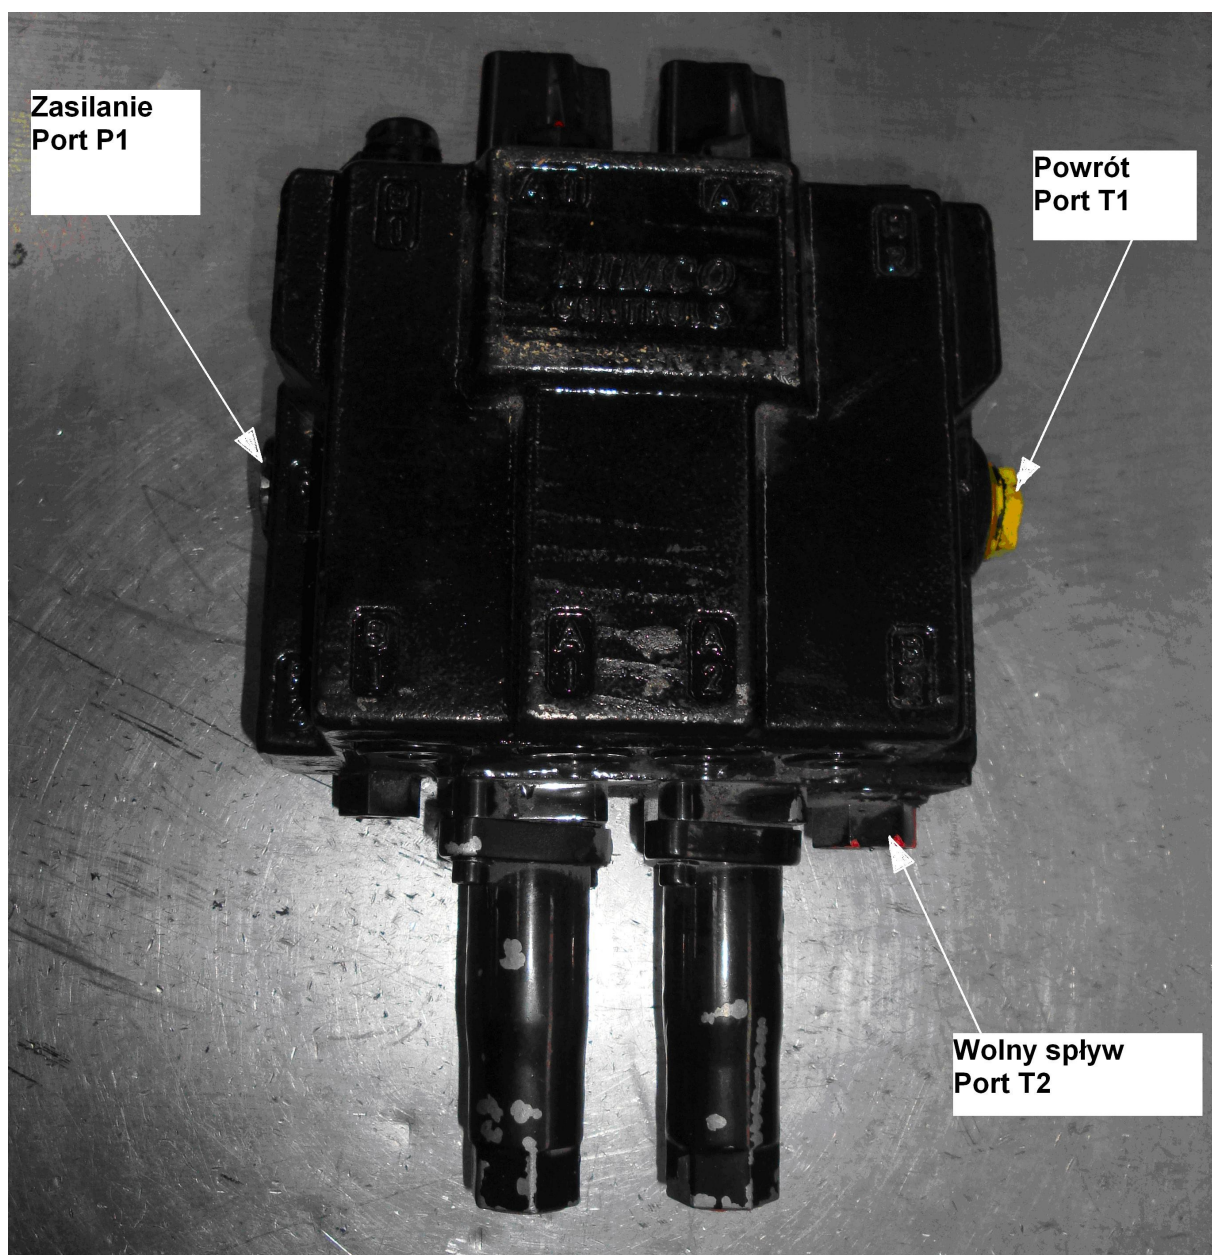

Rys. 6. Oznaczenie portów rozdzielacza typu Nimco.